

 
Produktfotos




Indhold Wind Secure-Kit

- 4 stk gevindstang M12, L = 1000 mm, nr.: TR121000F
- 4 stk FMB2540-M12, nr.: FMB2540-M12
- 1 stk AT-HP280 limpatron, nr. AT-HP-280-DK
- 2 stk løse blanderæsere, nr.: MD
- 1 stk forlængerslange 600, nr.: T8-600
- Montageanvisning FMB-Kit_montage-DK-1-11

OPBEVARINGS-TEMPERATUR




ANVENDELSES-TEMPERATUR

 

Se montageanvisning på bagsiden

Montagetid i forhold til temperatur

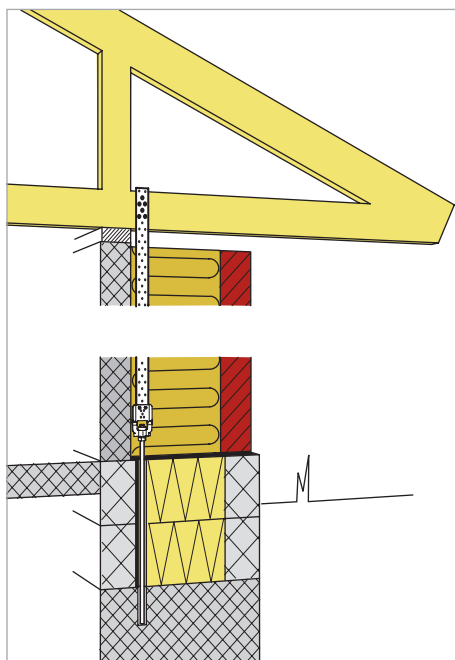

Grundmateriale (°C)	0	10	20	30
Montagetid (min)	45 min	10 min	6 min	1 min 30 sek
Hærdetid (min)	150 min	105 min	50 min	30 min

Limen skal opbevares ved min. 5 °C - tåler ikke frost, før efter anvendelse.

Sikkerhed ved montage: se limtuben.

Ved reklamationer skal forevises limtubens batch nr. og sidste anvendelses dato.

Efterarbejde:

Tætning omkring gevindstang til murpap, må ikke foretages før et døgn efter indlimning af gevindstang.


Bæreevne

Ved korrekt montage opnås en regningsmæssig trækbæreevne af den indlimede gevindstang $R_{t,d} = 13,2$ KN svarende til den regningsmæssige trækbæreevne af 40x2 mm vindtrækbånd.


WIND SECURE-KIT

Nødvendigt værktøj:


Kompressor med lufthåndtag. Ø18 mm træbor. Ø14 mm betonbor. Termometer. Svensknøgle. Cylinderbørste. Sikkerhedsbriller. Fugepistol der passer til patron. Wind secure-kit.

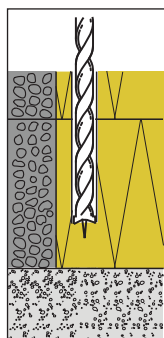


1 Hul Ø16 - Ø18 bores igennem isoblokkens polystyrol til betonens overkant. Hullet bores lodret.

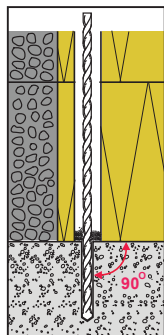


2 Hul Ø14 mm bores i betonen i min 115 mm - max 125 mm dybde. Hullet bores lodret.

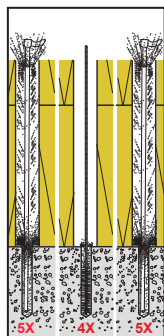


3 Hullet rengøres med luft fra kompressor eller luftpumpe. Anvend forlængerrør og børste. Der pustes og rengøres med børste skiftevis 5 gange.

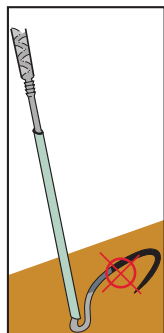


4 Limpatronen klargøres. Hætten skrues af limpatronen og herefter trækkes posen ud så klemmen kan skæres af. Blandespidsen monteres på limpatronen. Limpatronen isættes pistolen og efterfølgende monteres forlængerrøret. Limmasse trykkes ud i blandespidsen og røres til det har den korrekte grå farve (efter ca. 2 tryk).

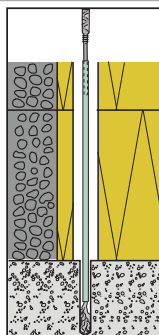


5 Forlængerrøret føres nu ned i hullet til det rammer hullets bund i betonen. Der trykkes 3-4 gange på pistolen, ca. 10-12 ml - herved er der tilstrækkeligt lim i hullet.

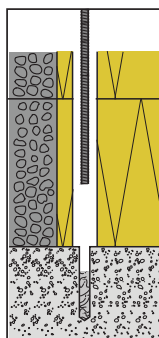


6 Limpistolen trækkes ud af hullet og straks efter isættes gevindstangen.

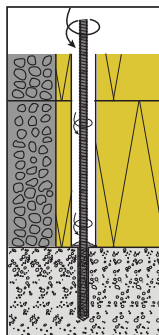

7 Gevindstangen drejes nu stille ned i limen. Dette skal ske indenfor angivet montageid. Montageid er angivet her på dette blad og på limpatronen.

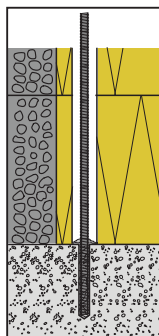

8 Limmassen skal nu hærde af i henhold til skemaet. Det er vigtigt at kende afhærdningstiden, så denne kan overholdes. Man skal ikke røre gevindstangen i denne periode. Hærdetiden afhænger af temperaturen og er angivet på dette blad.

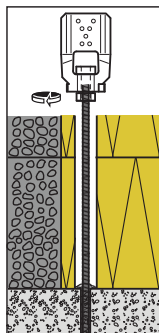

9 Når hærdetiden er udløbet, kan FMB beslaget monteres på gevindstangen. Forankringsbånd der er fastgjort på siden af spæret monteres i FMB beslaget og der spændes med forsigtighed til båndet er tæt på at være ret. Tilspændingsmoment for en M12 gevindstang er 50 N/m.